

Přichází čas výfuků



Jeden z nejrozšířenějších automobilů u nás, Škoda Fabia druhé generace, dosívá do věku, kdy začínají dosluhovat původní výfuky. Výrobci na to zareagovali a majitel motorizace 1.4 16V může vybírat hned z deseti.

Druhá generace fabie přišla na trh počátkem roku 2007. Originální výfuk je nerezový a jeho životnost se pohybuje mezi šesti až deseti lety podle způsobu používání automobilu. Výfuk má přitom protivnou vlastnost, že pro jeho delší přežití nemůže uživatel nic moc udělat. U defenzivně jezdících řidičů, kterým brzdové destičky vydrží sto tisíc kilometrů a tlumiče, ramena přední nápravy a spojka dvojnásobek, bývá výfuk (společně s akumulátorem) vůbec prvním dílem nad rámcem pravidelně údržby, který musí na svém voze vyměnit. Výfuk paradoxně často vydrží kratší dobu důchodci, který jezdí klidným tempem pár kilometrů na nákup,

než ušťvanému obchodnímu zástupci, jenž s plymem na podlaze zdolá několik set kilometrů za den. Příčinou je kyselý a vysoce agresivní kondenzát, který se v prvním případě nestihá odpařit a dílo zkázy koná i ve chvíli, kdy vůz třeba týden čeká v garáži na další jízdu.

Proč 1.4 16V

Motorizaci 1.4 16V/63 kW jsme vybrali záměrně. V nabídce je o tři roky dle než přeplňovaná jednotka 1.2 TSI o stejném výkonu. Atmosférické motory jsou mnohem citlivější na správnou konstrukci a technologii tlumiče výfuku než přeplňované. A to jak po stránce hlučnosti (turbodmychadlo

homogenizuje proud výfukových plynů), tak výkonu (proti odporům v turbodmychadle jsou ty ve výfuku již nepodstatné). Dalšími atmosférickými motory pod kapotou fabie jsou 1.6 16V/77 kW (do 2010) a tříválce 1.2 HTP (44 či 51 kW).

Ve servisu Auto Jarov jsme si nechali postupně všech deset výfuků namontovat na vůz, při jízdě posoudili hlučnost a výkon nechali odměřit na válcové zkoušebně.

Montáž

Při výrobě auta se používá výfuk, který má střední díl dohromady s koncovým. Montuje se před tím, než vůz dostane zadní nápravu. Aby se pak v servisu nemusela při výměně vydávat náprava a aby byl výfuk levnější, dodává se zadní díl samostatně. V postupu montáže (a také tečkami vyraženými přímo na výfuku) má mechanik vyznačeno, kde má původní výfuk odříznout. Originální náhradní díl se pak spojí pomocí předepsané stahovací spony s dvěma šrouby (číslo 1K0253141K, cena 242 Kč). Vznikne stabilní, těsné a posléze opět snadno rozteplatelné spojení. Kromě obou originálních výfuků tento způsob používal ještě Bosal, který má trubku i správně dlouhou. Znamená to, že když středový díl zkrátíte podle něj, můžete příště použít třeba originální či většinu jiných druhovýrobních koncových dílů.

Všechny ostatní druhovýrobní výfuky mají na konci rozšířenou a naříznutou trubku, která se nasadí na středový díl. Pojistí se to univerzální sponou typu U (cena kolem 50 Kč) a vznikne

svérnný spoj. Ten však časem sroste korozí, takže když třeba po dvou letech (ano, dle naší analýzy na dalších stranách mnohá z druhovýrobních tlumičů dle nevydrží) bude potřeba měnit koncový díl znova, zabuje si mechanik se zarezlým spojem.

Výfuky Izawit a MTS navíc měly trubku delší než originál. Pokud mechanik zkrátí středový díl podle nich, už poté znova nemontuje žádný z ostatních osmi výfuků. Při našem měření jsme to udělali opačně – zkrátili nový výfuk a k montáži použili originální pevnou škodováckou sponu, což je i postup, který můžeme automechanikům doporučit plošně.

Osm z deseti výfuků šlo namontovat normálně a na voze zaujaly stabilní pozici mezi tepelnými štíty. Silným zářesním jsme nevyvolali údery do podlahy, byť některé (Škoda Economy, Bosal) měly jen jedno osazení (zarážku pro silentblok) na držácích proti originální dvojici.

Produkt Starline (nejlevnější v testu) doplatil na nepřesně ohnuté koleno trubky a křivý držák. Proto tloukl a vibroval o tepelné štíty. Pro dlouhodobější funkci na voze by ho mechanik měl zkoušet upravit, za což by účetovat třeba hodinu práce. Veškerá finanční úspora by se tak okamžitě rozplynula, a výsledek by stejně asi nebyl dobrý.

Zatímco u výfuku Starline za problém zřejmě může rozptýl jakosti produkce a jiný kus může být lepší, slovenský Vector má příliš ošízené držáky na to, aby mohl fungovat. Úplně jim chybí osazení, takže v závěsech kloužou ze strany na stranu. A pokud je tento



Když výfuk sníží maximální výkon motoru, znamená to i zvýšení provozní spotřeby paliva



uk i větší než ostatní, pak zcela lze tluče a vibruje. Pro krátkou zkoušku jízdu a měření na brzdě jsme jej nontovali, jinak by se však nás měník nebál tvrzení, že takový výfuk nontovat nelze.

Hlučnost

Parametr hlučnosti jsme posuzovali subjektivně. Jednou věci je totiž istický tlak vyjadřený množstvím ibelů, druhou barva a pravidelnost o zvuku. Originál je velmi tichý – a volnoběh jen tak ševelí. To samé ti o tlumičích Škoda Economy, I, Bosal a Walker. Šest zbývajících sebe okamžitě po prvním nastartování upozornilo bubláním, které může někoho působit i libozvučně. Jsou to ovětoviny, které samy o sobě nejsou šet, dokud se sousedům neopřou třeba uvolněné okenní tabulky, když se ioci vracíte domů. Výfuky Izawiat Olmostrow k tomu přidaly ještě ostrý rový ryk ve vyšších otáčkách. Někdo může líbit i ten. Na dlouhé cestě dálnici, kdy je atmosférický motor le vytopen, však přináší vyšší únavu řádky. V úplně nejvyšších otáčkách výfuk Polmostrow vyděsil hlasitým káním (způsobem hranami a mezeňi uvnitř, jak se dočtete dále). Výfuk rline zase k bublání na volnoběhu dal jisté nepravidelné „pupufavání“, re budilo dojem vynechávání zájezdu. Šlo však jen o pulzace – chvílkové řádné proudění vzduchu při nízkém toku výfukových plynů.



Jedním z důležitých požadavků na výfuk je, aby se v mezích pružnosti závěsu nedostával do kontaktu s karoserií. Tedy nebouchal při přejezdu nerovnosti. To jsme ověřovali silným zatřesením.

Výfuk Vector byl kvůli ošaceným závěsum prakticky neustále opřený o tepelné štíty



Aftermarketové výfuky se většinou montují na univerzální sponu typu U



Originální spona spojuje dva díly stejné tloušťky. Výhodou je snadná montáž i demontáž a zaručená těsnost.



Výkon

Měření na válcové zkušebně má význam i pro ty, kteří na plný plyn nejezdí a maximální výkon nevyužijí. Pokud totiž tlumič výfuku sníží maximální výkon, je jasné, že to způsobil větším protitlakem, tedy nárůstem čerpacích ztrát. A je proto i jasné, že při jízdě stejnou rychlosť bude mít nyní automobil větší spotřebu paliva.

Ač protitlak a hlučnost jsou veličiny povinně testované při homologaci

daného dílu, zřejmě jsou tolerance nastaveny velmi velkoryse.

Výkon fabie s jednotlivými výfyky jsme měřili na jednu kalibraci otáček. To znamená s vyloučením nejistoty plynoucí ze stanovení poměru otáček válců vůči otáčkám motoru. Rozdíl jeden kilowatt a dva newtonmetry mezi originálním výfukem Škoda a náhradou značky Tyll ještě může být věc nejistoty měření, ale čtyři kilowatty a pět newtonmetrů, o které nás připravil výfuk Vector, již

mají jasnou vypovídací hodnotu (po rozřezání jsme rychle objevili příčinu). Takové snížení výkonu už pocítí i defenzivně jezdící řidič a může mu odpovídat zvýšení spotřeby v řádech deseti litru.

Zkušební montáží, hodnocením hlučnosti a měřením výkonu prošla bez závad jen polovina. U pěti tlumičů byla zjištěna buď kolize s tepelnými štíty, nebo zvýšená hlučnost. Jeden z nich navíc podstatným způsobem snížil výkon.

§

NÁKUP VÝFUKŮ

Jistota jen podle VIN

Požádali jsme Milana Vrbu z Autoshopu v Hořovicích aby nezávislého obchodníka s autodíly, aby nám objednal všechny aftermarketové výfuky na Škodu Fabia 1.4 16V/63 kW. Sehnal jich sedm a do celka se u toho vztekal. „V techdocu jsou chybky, které mezi sebou kopírují všechni distributoři. Tak to dnes funguje – každý chce s něčím obchodovat, ale nikdo dnes už nedokáže udělat ani pořádný katalog. Výsledkem je, že tři ze sedmi výfuků byly zjevně na zcela jiný vůz, a musel jsem je objednávat znova,“ vysvětluje Milan. Kdybychom tak nákupem nezaúkolovali specialistu, řešili bychom hned na úvod problém, který dnes postihuje mnoho motoristů – že díl, který dle katalogu prodejce na auto patří, pak na něj fyzicky nepasuje. Nákup originálního výfuku by proti tomu mnohem jednodušší. Prodejci dílů v Auto Jarov jsme nadiktovali číslo karoserie vozidla (VIN) a nabídli nám dvě varianty. Originální nerezový výfuk za 4332 Kč nebo levnější pohliníkový z programu Škoda Economy za 1904 Kč. Ekonomické řady dílů nabízené na starší vozy samotnými automobilkami jsou rychle rostoucím

tržním segmentem, a tak jsme kupili výfuky oba. Distributoři aftermarketových náhradních dílů by měli rychle zavést prodej dle VIN vozidla, jinak budou ekonomickým řadám samotných automobilek konkurovat jen velmi obtížně. Třeba v případě Fabie II 1.4 16V došlo v listopadu 2009 ke změně počtu závěsů u zadního dílu ze dvou na jeden (v souvislosti se snížením hmotnosti) – ani jeden z aftermarketových výrobců na to nezareagoval. Vůz, který jsme si pro testy sehnali, byl naštěstí ještě staršího provedení.

Na existenci desátého výfuku nás upozornil čtenář z Ostravy. Polský Izawit nemá homologaci a velcí distributoři autodílů (Elit, Auto Kelly) jej nevedou. Dojeli jsme si pro něj do ostravské pobočky firmy Rall a na prodejním dokladu si přečetli, že jde o „Výfuk bez E“. Je tím myšlen výfuk bez homologace. Prodejce dílů se tím vyvazuje ze zodpovědnosti, když vlastně uvádí, že jde o výfuk, který můžeme používat na vlastním pozemku či polních cestách. Přestupku se pak dopustí sám motorista, když s vozem osazeným takovým výfukem pojede i po silnici.

Deset výfuků na jeden vůz, každý vypadá jinak. Nejlevnější (Starline) stál 1064 Kč, nejdražší nerezový Škodovácký originál byl za 4332 Kč.



Uvnitř fušeřina, jen někdy kvalita


Po vyzkoušení na vozidle jsme všech deset výfuků rozrezali. Zjištění byla v tomto případě asi ještě závažnější. U mnohých prostě výrobci nevadí, že se nejpozději za dva roky rozpadnou.

Originální výfuk je nerezový a svařovaný nerezovým drátem. Aftermarketové včetně produktu Škoda Economy jsou z obyčejného plechu chráněného proti korozii tenkou vrstvou hliníku. V dobách favoritů bez katalyzátoru býval takový výfuk dostatečný i pro prvomontáž a dokázal vydržet třeba pět let. Se zavedením katalyzátoru však přibylo kondenzátu, který se navíc stal kyselým a výrazně agresivním. Proto u modernějších favoritů či felicií vydržel výfuk často jen dva roky, s čímž samozřejmě zákazníci nebyli spokojeni. Již první očtava tak dostala výfuk nerezový.


Když se řekne nerez, většina si představí ocel zrcadlového lesku, z níž jsou třeba příbory. Ono však samozřejmě existuje více kvalitativních úrovní nerezu a výfuky se dnes dělají z té levnější. Paradoxně tak pohliníkový výfuk může po dvou třech letech vypadat zvenku zachovaleji než nerezový, z nějž se začnou odlupovat tenoučké šupinky koroze. Žádný

vliv na funkci však nemají, zatímco u pohliníkového jsou kritickým místem svary. V nich dochází samozřejmě k odpaření ochranné vrstvy a prohláti i k oxidování materiálu. Pokud jsou přepážky uvnitř přivařené, klidně za rok dva svary upadnou a přepážka se uvolní s rozličnými důsledky. Od hlučnosti přes klepavé zvuky až po zablokování průchodu plynu a snížení výkonu. I pohliníkový výfuk se dá vyrobit tak, aby vydržel třeba čtyři roky, přepážky uvnitř však musí být lisované a výrobce musí věnovat velkou pozornost stavu ohýbacích a lisovacích nástrojů, aby nedocházelo k poškození ochranné vrstvy.

Bohužel většině pohliníkových výfuků k alespoň slušné protikorozní odolnosti něco chybí. Izawiat, Polmostrow, Starline, Vector a Walker mají přepážky jen ledabyle přivařené, zároveň nemají jak si poradit s kondenzátem. Vydrží čtvrtinu toho co originál. Přičtěte cenu práce a zjistíte, že levné zboží se opět nevyplatí.

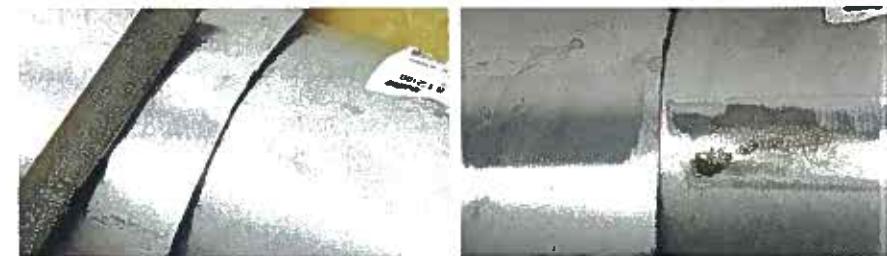

Ze všech výfuků jsme zkusmo obrousili svrchní vrstvu materiálu a tři hodiny máčeli vodou. U pohliníkových se pokáždě vyskytla koroze, pouze u nerezového originálu ne.

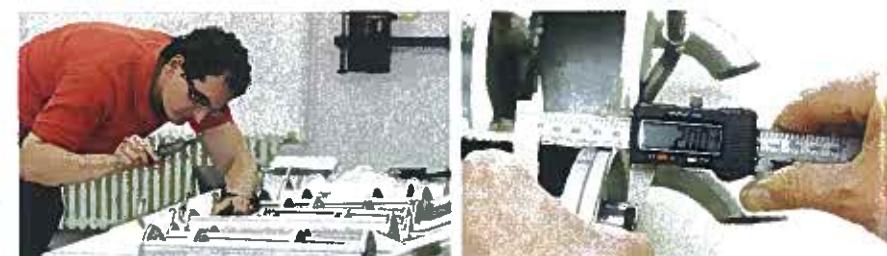

Svar v čele výfuku je technologickou nutností včetně odpaření ochranné hliníkové vrstvy. Naději na delší život přináší tlustší plech, který jsme naměřili u MTS a Škoda Economy.



Otevření tlumičů prozradilo výrazně odlišné jakosti konstrukce i zpracování u jednotlivých výrobků



Celkem jsme zničili deset nových výfuků, spotřebovali tři rozbrušovací kotouče, propálili jedny pracovní rukavice a fotografovi vzplála vesta.

sal

1766 Kč



sal používá k odvedení kondenzátu účinný trik, n si některí čeští motoristé vylepšují životnost ú – otvor v čele, jímž může vytéct. I přepážky možnovaly protékání kondenzátu mezi jednotkami komorami. 2 Na každé přepážce byl jeden Alespoň že vylisek je celkem přesný a nevzniká nezera jako u polských výrobků. 3 Až svary řinou, mělo by bosal před úplným vypadnutím zazachránit, že ke druhé trubce jsou nalisovány, při tom však došlo k poškrábání hliníkového, což zrychlí korozi na samotné trubce. 4 Výfuk má protáhlý tvar a výrazně sníží svítou výšku.

**wit**


1313 Kč



přepážky jsou přiváleny, navíc velmi nekvalitně. Svarové místa perforace dochází k borcení materiálu, neži přepážkou a trubkou znamená riziko písání, ale posléze ukazuje, že až se svar za rok rozpadne, budou



Kdo je zvyklý najíždět při parkování zadní nad obrubník, snadno takový výfuk utrhne. 5 Při ohýbání došlo ke zmáčknutí trubek, což obecně může mít vliv na výkon (byť v tomto případě to tak nebylo). Svar trubky není pohlinován, takže bude rychle korodovat. 6 Úchyt má jen jedno osazení a silentblok, v němž je zavřen, tudíž fixuje hůře než originální výfuk.

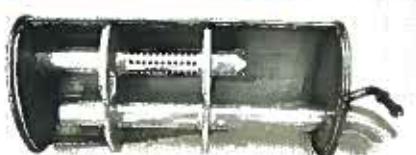3 1615 Kč

přepážky jsou uvnitř výhradně nalisované, zcela bez svaru. 1 Je navíc velice kvalitní na rozšířeném místě trubky, takže zahání k poškrábání hliníkové vrstvy jako u bosalu a přepážky uvolní ani po jistém úbytku materiálu korozi. 2 Stejně jako snižuje svítou výšku vozidla. Hrozí poškození od obrubníku



při parkování. 3 Takovéto tvary uvnitř výfuků znamenají vždy riziko písání při určitém průtoku plynu. 4 Vložením koule do místa ohýbu výrobce zabránil zmáčknutí trubky s negativním vlivem na výkon. Ovšem natažením hliníkové vrstvy dochází k jejímu zeslabení (matnější povrch), takže toto místo bude reznotu rychleji.

imostrow 1224 Kč

dsavání kondenzátu (po dosažení jisté hladiny je ván proudem výfukových plynů) je zde jen naznačeno vývalem trubky. V přepážkách navíc nejsou otvory.



Jimiž by kondenzát mohl protékat mezi komoram. 2 Opět svar, který za chvíli vypadne a přepážky se zcela uvolní. 3 Falcování trubky mají více hran a vystupků na koncích. To mohlo způsobit písání, které jsme zaznamenali při použití na voze. 4 Nalakování svaru stříbrnou barvou má opět čistě estetický, nikoliv protikorozní význam.

urline 1064 Kč

zery mezi trubkami a přepážkami zvyšují riziko oucích zvuků a umožní volné cestování plechů co svaru za rok vypadnou. 2 Tento snímek ukazuje





otřesnou kvalitu svařování a konec trubky osekáný od toho, jak do něj někdo mlátil. Jelikož jde o stejný výfuk jako polmostrow, jasné to demonstruje velké rozptyly jakosti

u levnějších výrobků. 3 Zde je dobře vidět prohřátí materiálu v místě svaru. Za čas se tady plech začne rozpadat.

oda Economy

1904 Kč

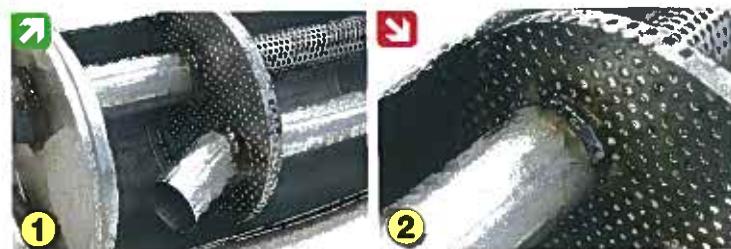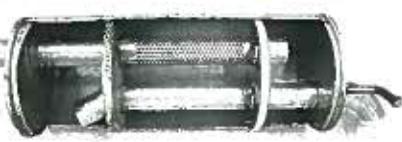

1 Takto má vypadat kvalitní odsávání kondenzátu. Výstupní trubka směřující dolů způsobuje, že plyny strhávají kapalinu s sebou. 2 Přepážky jsou vylisované natěsnano, takže i po vypadnutí svaru snad nebudou tak rychle cestovat po trubkách. Nicméně svařování plechu v místě perforace (který se pak hroutí) je chybou. Na tom by měl výrobce zapracovat.


oda originál

4332 Kč



o vypadá originální nerezový výfuk po čtyřech letech českého provozu na krátké vzdálenosti. Z povrchu dlupují drobné šupinky koruze, ale úplně prorezanuti ještě há leta nehorzí. Například svary jsou stále nedotčené.

1 Celý výfuk je z nerezu běžně používané kvality. Vnitřní plech však je ještě kvalitnější a leskne se jako zrcadlo. 2 Výstupní trubka směřuje dolů, čímž je zajistěno odsávání kondenzátu. Absorptní materiál z nerezového vlákna je důkazem pečlivého ladění akustiky. 3 V přepážce vidíme otvor, který umožňuje protékání kondenzátu mezi oběma komorami. 4 Svary nerezovým drátem jsou velice kvalitní a nebudou korodovat rychleji než samotný materiál. 5 Profilovaný tvar přepážek ukazuje na pečlivé ladění tuhosti a akustiky. Díky propracované konstrukci (a menší síle nerezového plechu) může být originální výfuk až dvakrát lehčí než aftermarketová řešení. 6 Dúraz na snížení hmotnosti dokládá i uchyt, který není z plného drátu, ale trubky.

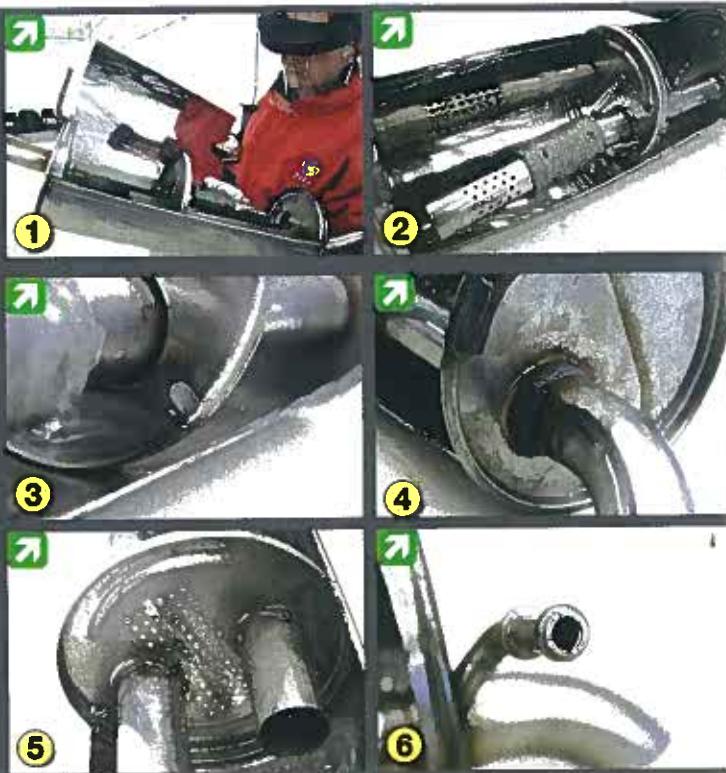

umíče výfuku na Škodu Fabia II 1.4 16V/83 kW dostupné na českém trhu náhradních dílů

robce	Bosal (ČR)	Izawit (PL)	MTS (IT)	Polmostrow (PL)	Starline (PL)
ednací číslo	278-039	200911	01.97950	PS 2435	40.16.402
a (Kč)	1766	1313	1615	1224	1064
ONTÁZ					
sob montáže	originál spona	svěrný spoj	svěrný spoj	svěrný spoj	svěrný spoj
ice na vozidle	sedí přesně	sedí, delší trubka	sedí, delší trubka	sedí přesně	křivý přední úchyt
	snižuje světlos		snižuje světlos		špatně tvarované koleno
	horší fixace gumy				tluce o stínění
cup podle VIN	ne	ne	ne	ne	ne
ámká	3	1-	3	1-	4
ÝKON A HLUČNOST					
x. výkon (kW/min ⁻¹)	69,5/5150	69,5/5150	69,5/5190	69,5/5190	69,5/5150
x. točivý moment (N.m/min ⁻¹)	130/3940	130/3900	130/3940	130/3940	131/3900
čnost	nezměněna	zvýšena	mírně zvýšena	zvýšena (dunivější, kovovější, hvízdání pod plným plynem)	zvýšena (dunivější, nepravidelný zvuk na volnoběh)
ámká	1	3	2	4	3
ÝKON A HLUČNOST					
incip	expanzní	expanzní	expanzní	expanzní	expanzní
teriál/sila čela (mm)	pohliník/1,5	pohliník/1,5	pohliník/2,0	pohliník/1,6	pohliník/1,5
rod kondenzátu	bez (odtok)	ne	ne	částečný	částečný
tikorozní odolnost:	špatná	špatná	slušná	špatná	špatná
	svary uvnitř	pertlované trubky	v ohybech trubek dochází k zeslabení hliníku	subtilní svary přepážek – za rok vypadnou	subtilní svary přepážek – za rok vypadnou
	při lisování dochází k odření hliníku	příliš mnoho svarů	uvnitř zcela bez svarů		
	svy trubek bez ochrany	svařování v místě perforace	lisování bez poškození		
		špatně přivařený držák			
záchyby	křivé na lisované přepážky	trubky pomačkané od ohýbání	zmáčknutí trubky – riziko pískání	mezery v přepážkách – riziko pískání	mezery v přepážkách – riziko pískání
ámká	3	5	2	4	4
ÝSLEDNÉ HODNOCENÍ					
ámká	2-	3-	2-	3-	4+

1621 Kč



1 Uvnitř českého výfuku Tyll nenacházíme žádný svar. Vnitřní přepážky jsou lisované na zesílené místo trubky, takže nedochází k poškození ochranné hliníkové vrstvy. Tvarový spoj navíc udrží přepážky na místě i po jistém ubytku materiálu korozí. Kdyby výfuk Tyll nechyběl odvod kondenzátu, byl by lepší než škodovácký z řady Economy. Takto jej řadíme na roveň. **2** Přetření svaru barvou má pouze estetický význam. Celkově však je kvalita konstrukce i provedení velice slušná.

1133 Kč



ctor

Zatímco výfuk jsem před rozřezáním zaznamenal významné výkonu. Nyní je jasné proč: Konstrukce se zaškrpenou vstupní ou a nucenou expanzi v první komoře generuje příliš velký protivýtok. Druhé komoře je tlumení hluku svěřeno absorpčnímu materiálu ve vatě. **2** Výfuk Vector po odstranění skelné vaty. Absorpční rukce je akceptovatelná u sportovních nerezových výfuků. Skelná se totiž nasákne kondenzátem a prakticky nikdy nevysychá.

Vnitřnosti výfuku jsou proto stále vystaveny jeho agresivnímu působení. Kvůli výrobě z pohlinikovaného plechu nemůže mít takový výfuk dlouhou životnost. **3** Zmáčknutí trubky nutí plyny proudit do skelné vaty, kde jsou absorbovány jejich pulzace. Pro dřevoráby byl použit tupý nástroj, který zanechává hrotu směrem dovnitř. Plyne z toho další zvýšení protitlaku a riziko pískaření. **4** Úchyty bez osazení pro silentbloky jsme zmínili již v sekci montáže. Kvůli tomu výfuk tloukl o tepelné štíty.

tiker

1519 Kč



Absorpční materiál (skelná vata) zadržuje kondenzát a má výrazně negativní vliv na životnost výfuku – stejně jako u tlumiče Vector. Její vyndání odhalilo velmi jednoduchou rukou. **2** Krátký svar za čas vypadne a přepážky se začnou pohybovat. Nebrání jim v tom žádné tvarové řešení. **3** Po obvodu čela jsou vidět výrazně stopy po lisovacích bubeních. Ze je hliníková vrstva v tomto místě poškozena a brzy se zde objeví koruze, to je vám asi jasné.

Škoda Economy	Škoda originál	TyII (ČR)	Vector (SLO)	Walker (EU)
JZW253609AH 1904	6Q6253609AQ 4332	00027 1621	VEX 320109 1133	71100 1519
originální spona sedí přesně horší fixace gumy	originální spona sedí přesně velmi lehký	svérní spoj sedí přesně	svérní spoj chybí osazení úchytu výjízdí ke straně tlouče o střílení nelze namontovat	svérní spoj sedí přesně
ano 1-	ano 1	ne 1-	ne 5	ne 1-
69,5/5190 130/3940 nezměněná	70,0/5150 131/3940 nezměněná	69,0/5190 129/3940 nezměněná	66,0/5190 126/3900 mírně zvýšené (bubláni na volnoběh)	69,0/5190 129/3940 nezměněná
1	1	1	5	1
expanzní pohliník/2,0 ano (odsávání) slušná	expanzně-absorpční nerez/1,2 ano (odsávání) vynikající	expanzní pohliník/1,5 ne	expanzně-absorpční pohliník/1,7 ne	expanzně-absorpční pohliník/1,5 ne
svařování v místě perforace	kompletně z nerezového plechu	uvnitř zcela bez svarů	absorpční materiál nasákne kondenzátem a rozežere plech	absorpční materiál nasákne kondenzátem a rozežere plech
	svařován nerezovým drátem	lisování bez poškození		
			tupé dřevovací nástroje – hrotu mohou pískařit	nekvalitní čelo – stopy po nástrojích
1-	1	1-	4-	4
1-	1	1-	5+	2-